

3

8

8

7

1965 г.

4

3




По заказу Министерства просвещения РСФСР

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБ НА ЧЕРТЕЖАХ

Диафильм по черчению для 8 класса



В машиностроении широко применяются детали с резьбой: болты, гайки, винты, шпильки и множество других.

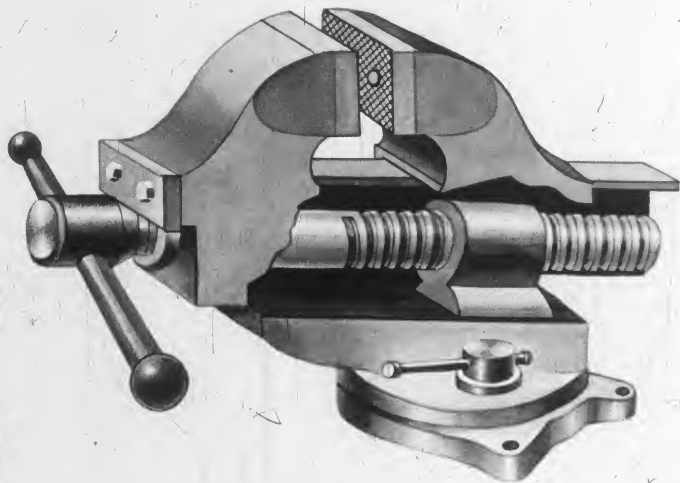


Резьбы служат для соединения деталей (крепёжные) и для передачи движения (ходовые).



Крепёжные резьбы служат для соединения отдельных деталей машин и обеспечивают прочность, плотность и надёжность соединения.



Для передачи движения применяются ходовые резьбы. Например, при вращении винта в трубных тисках, ползун перемещается в вертикальном направлении.

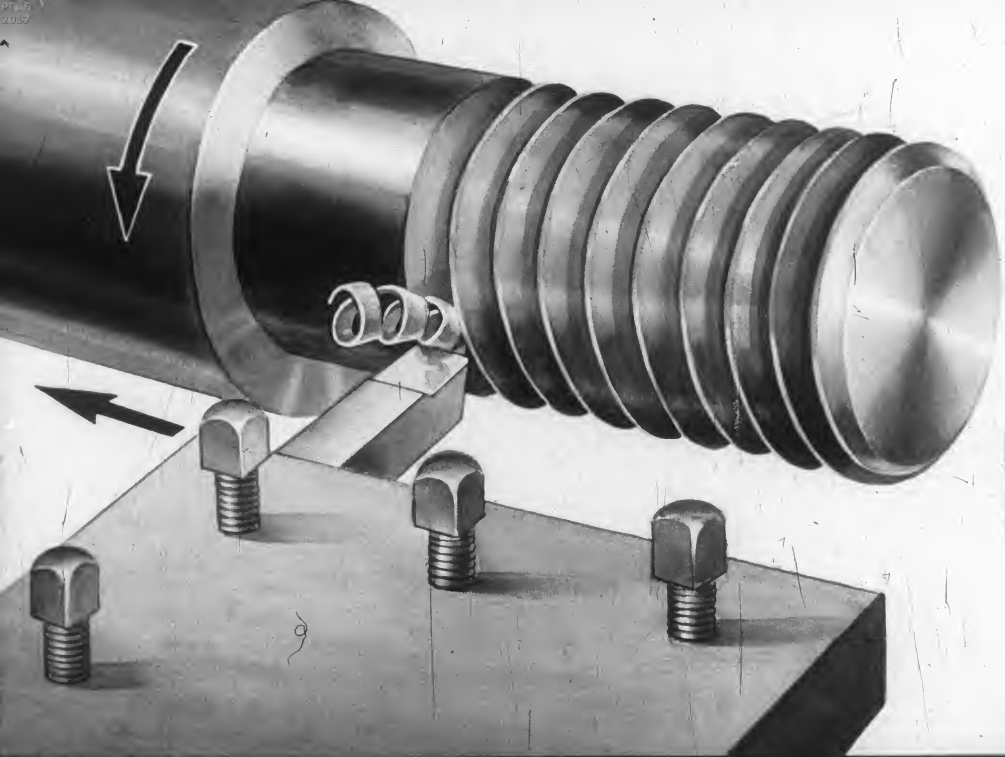

Резьбу можно получить на токарно-винторезном станке.




Если цилиндрическому стержню придать вращательное движение, а резец оставить неподвижным, то конец резца прорежет канавку по окружности.







Если стержень оставить неподвижным, а резец перемещать вдоль его оси, то конец резца прорежет канавку по прямой линии.



Если же равномерно-вращательное движение стержня и равномерно-поступательное движение резца совершается одновременно, то на стержне образуется канавка по винтовой линии.

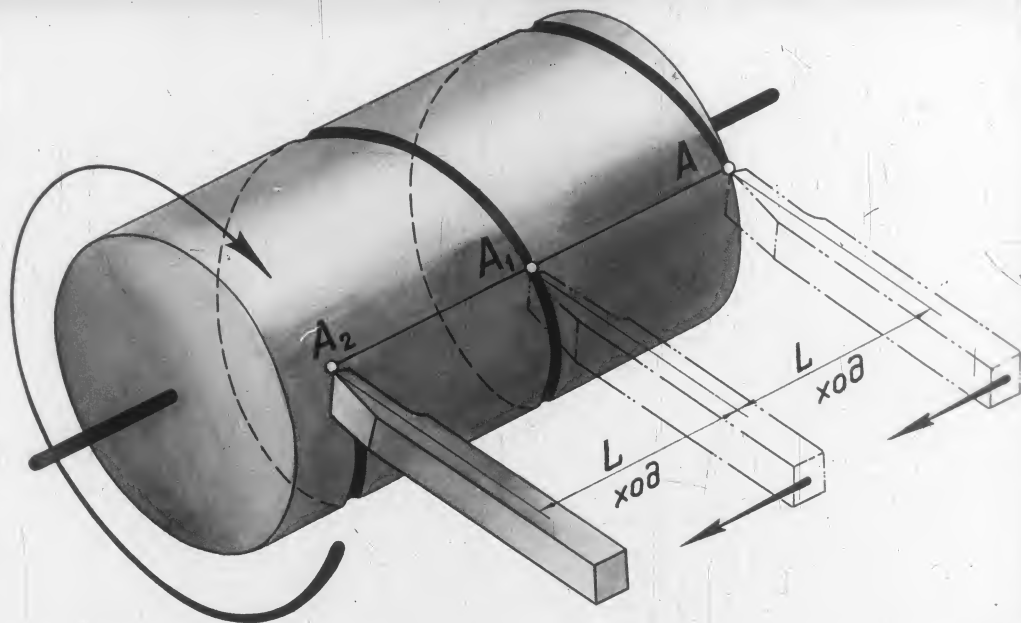


Часть винтовой линии от точки A до A_1 или от A_1 до A_2 называется витком, а расстояние L между начальной и конечной точками витка — ходом винтовой линии.

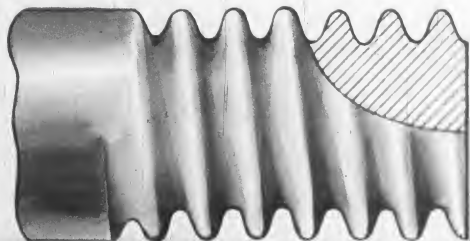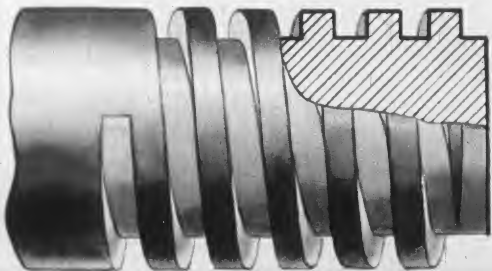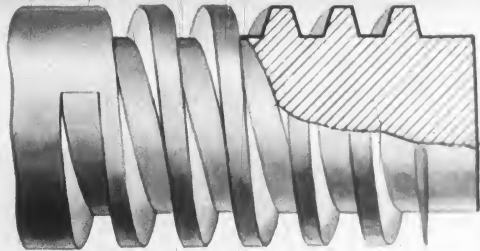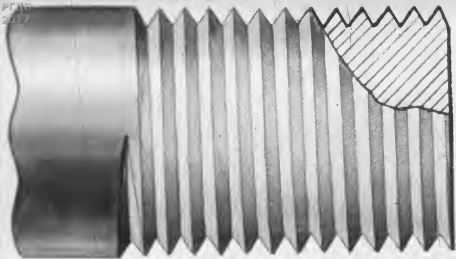



В зависимости от формы заточки резца образуется соответствующий профиль резьбы: треугольный, трапецидальный, прямоугольный, круглый и другие.




Резьба, нарезанная на стержне, называется наружной, а в отверстии – внутренней.

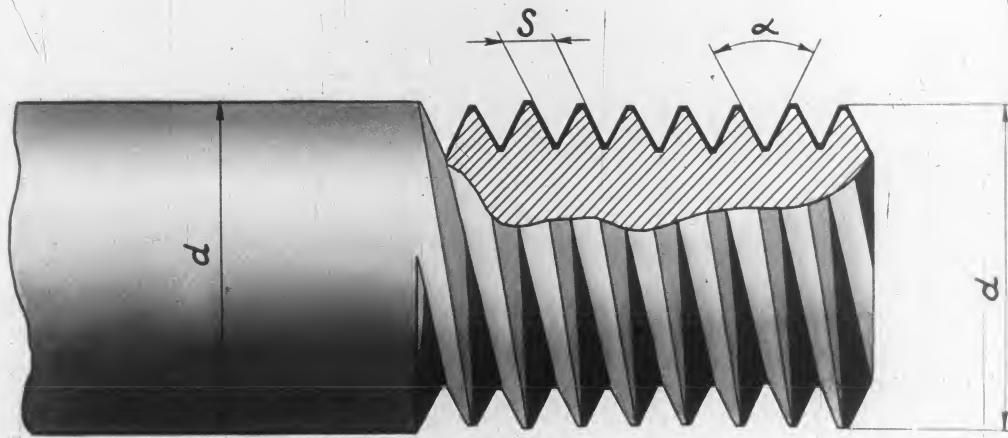



Основными элементами резьбы являются: d – наружный диаметр, S – шаг резьбы, α – угол профиля.

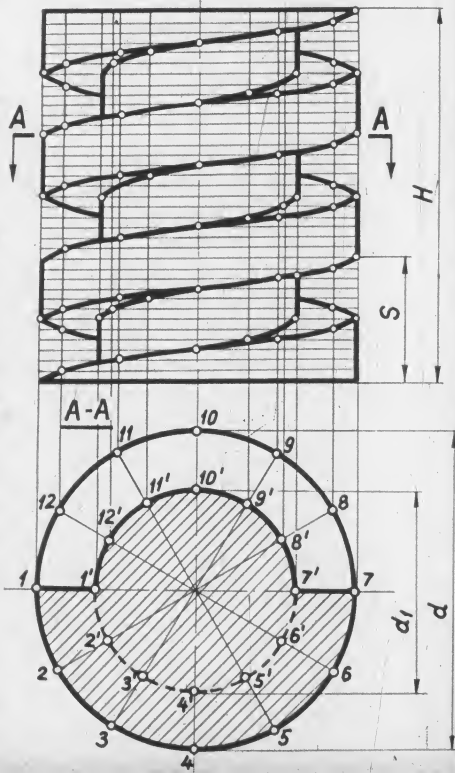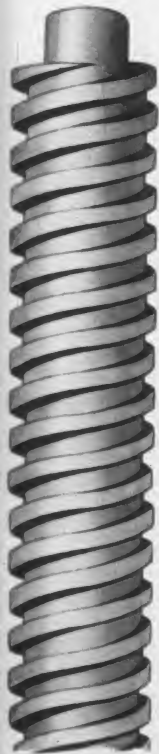




Построение проекций винтовых выступов на чертеже занимает много времени.

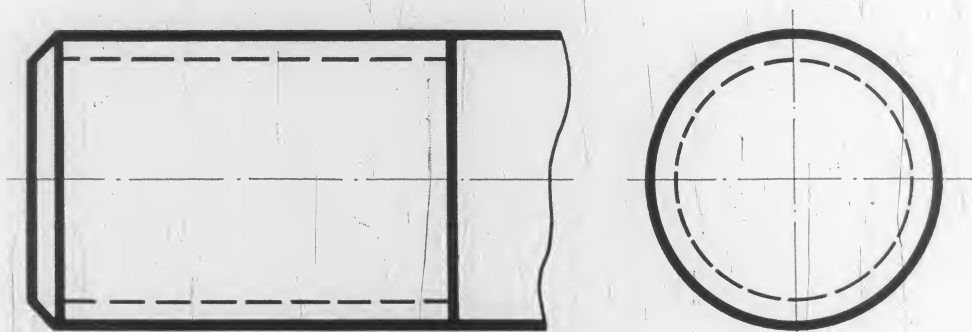


Поэтому на чертеже резьбу принято изображать условно. Резьба на стержне изображается сплошными основными линиями по наружному диаметру и штриховыми по внутреннему. Граница резьбы даётся сплошной основной линией.

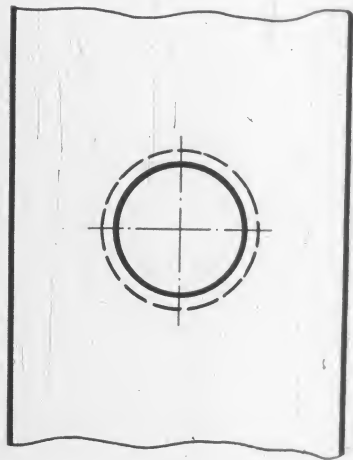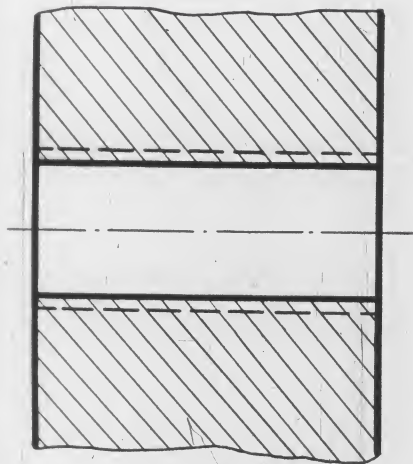




Резьба в отверстиях на разрезах и сечениях изображается по внутреннему диаметру сплошными линиями, а по наружному — штриховыми.

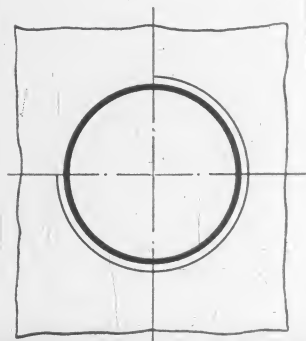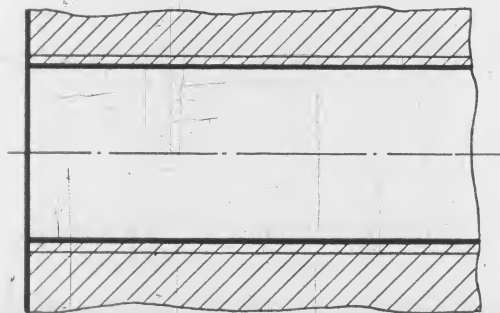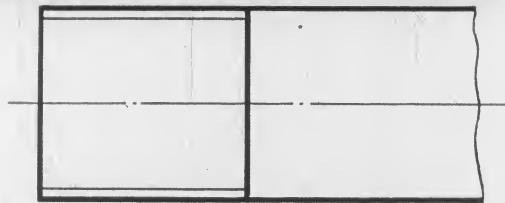



Изображая резьбу, допустимо вместо штриховой линии применять сплошную тонкую. В этом случае в проекции на плоскости, перпендикулярной к оси стержня или отверстия, проводится сплошной тонкой линией дуга, приблизительно равная $3/4$ окружности.

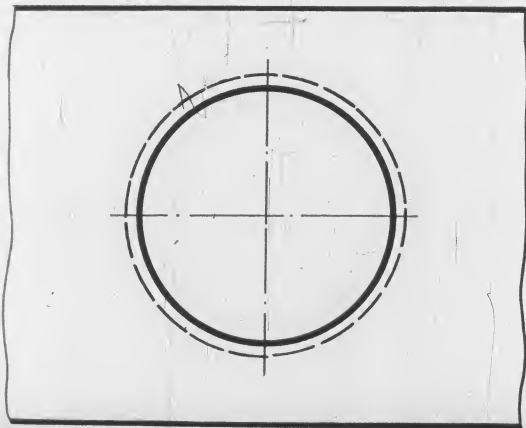


Когда отверстие с резьбой изображается на чертеже как невидимое, то его следует вычерчивать параллельными штриховыми линиями. Штриховой линией показывают и границу резьбы.

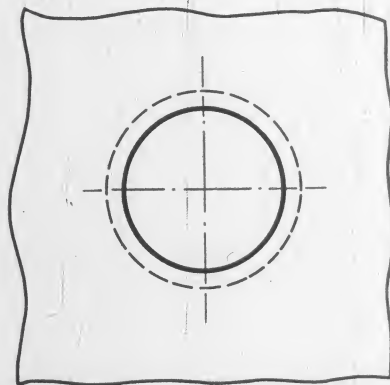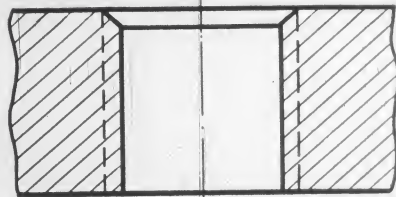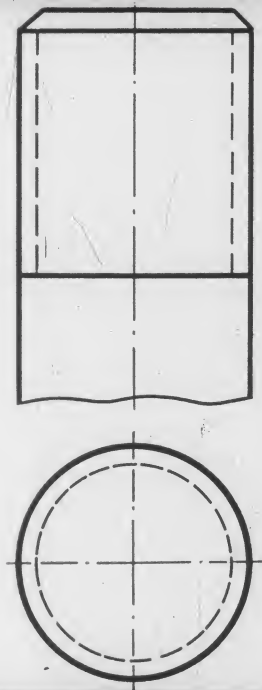


Фаски, не имеющие специального значения, в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не показываются.

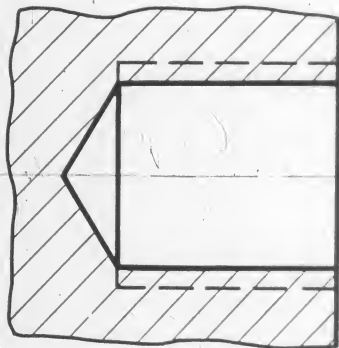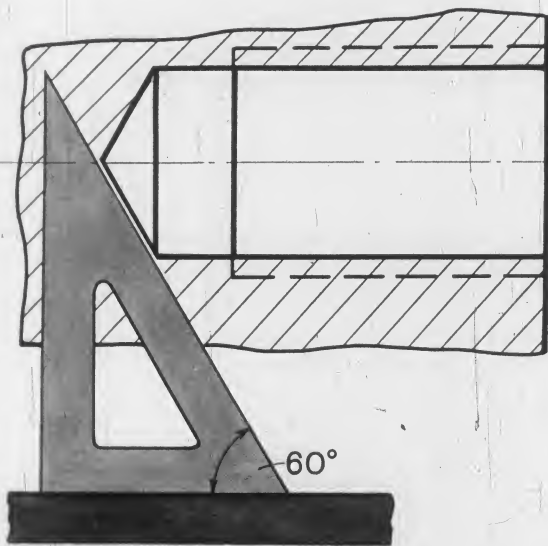

Обратите внимание, как изображается резьба в глухом отверстии.

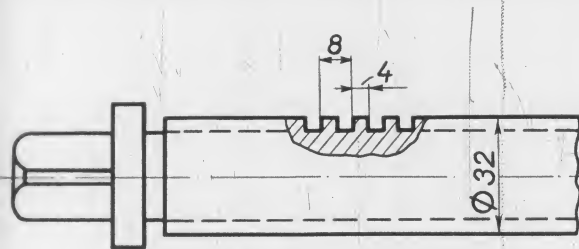


$\frac{I}{M2:1}$


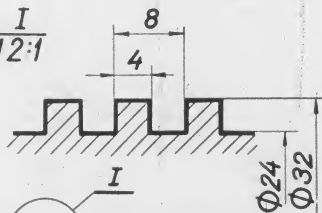


I



$\Phi 24$
 $\Phi 32$

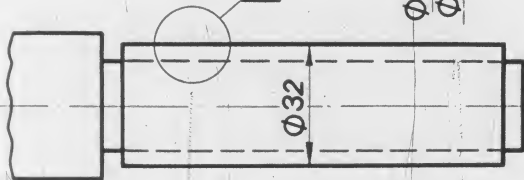


Когда на чертеже необходимо показать профиль наружной резьбы, следует применить местный разрез или вычертить профиль, как выносной элемент, с указанием масштаба.

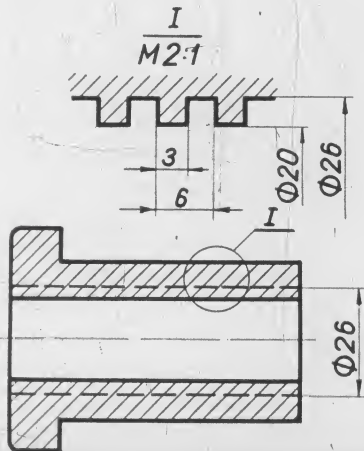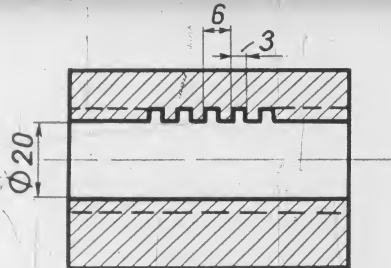


Если же на чертеже нужно показать профиль внутренней резьбы, то даётся разрез с изображением профиля резьбы или вычерчивается профиль, как выносной элемент, с указанием масштаба.

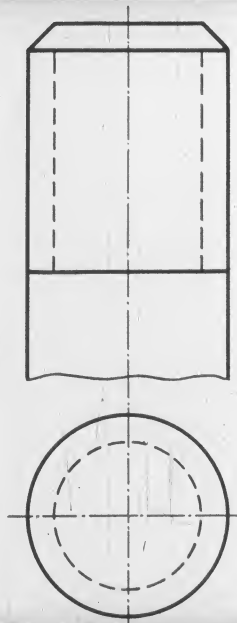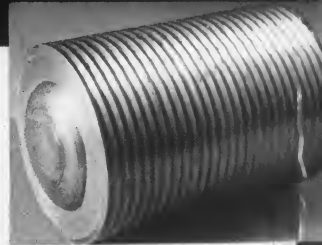


Определить тип резьбы только по её условному изображению невозможно, так как все резьбы на чертежах изображаются одинаково.

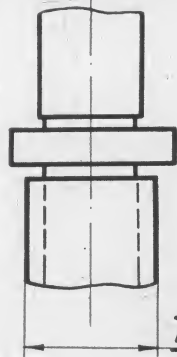


Тран 22×(2×5) лев.

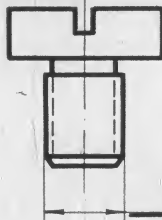

M 12

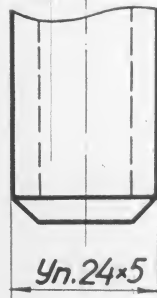

Уп. 24×5

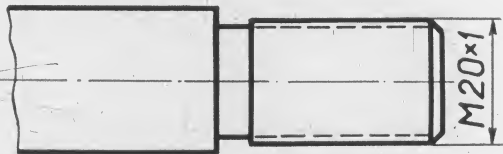


M 20×1

Тип резьбы и её основные размеры указывают на чертежах особым, условным обозначением. Обозначения каждого типа резьб установлены Государственным общесоюзным стандартом (ГОСТ).


В машиностроении применяются стандартизованные резьбы следующих основных типов:

КРЕПЁЖНЫЕ – метрические, трубные,
дюймовые, круглые;


ХОДОВЫЕ – трапецеидальные, упорные.

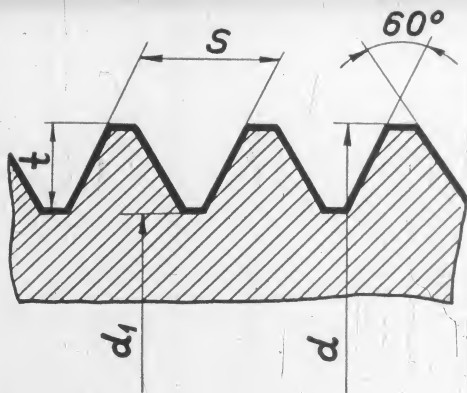



Наибольшее распространение в Советском Союзе имеют метрические резьбы, являющиеся основным типом крепёжной резьбы. Угол профиля метрической резьбы = 60° . Резьбы могут быть с крупным и мелкими шагами.

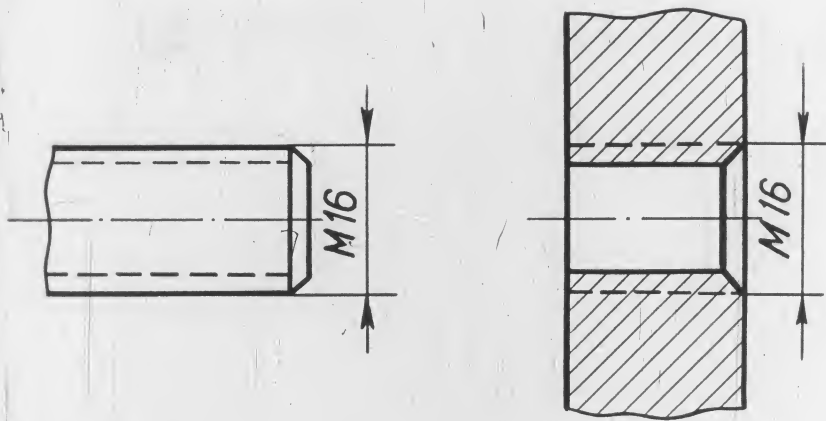


Метрическая резьба с крупным шагом на чертежах обозначается прописной буквой М и размером наружного диаметра. Например: М 16.

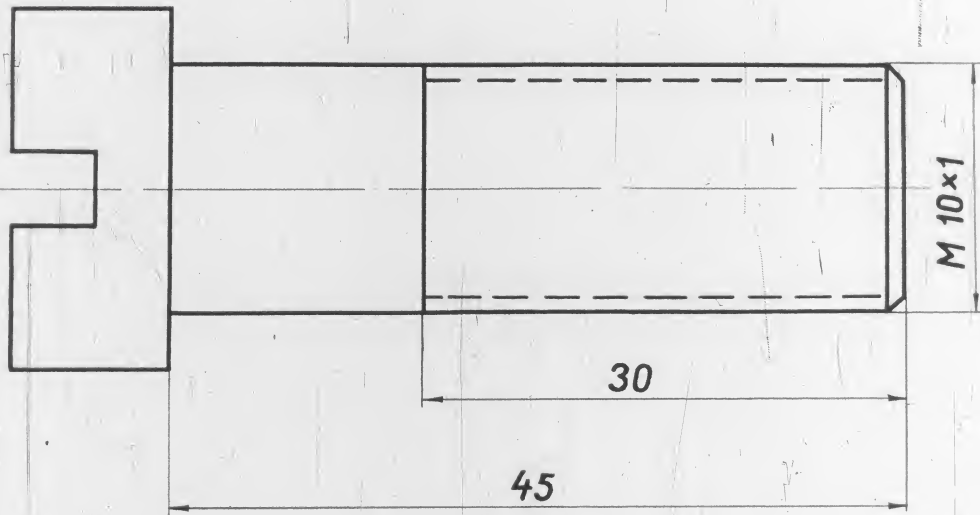



При обозначении на чертежах метрических резьб с мелким шагом указывается и шаг резьбы. Например, M10x1.

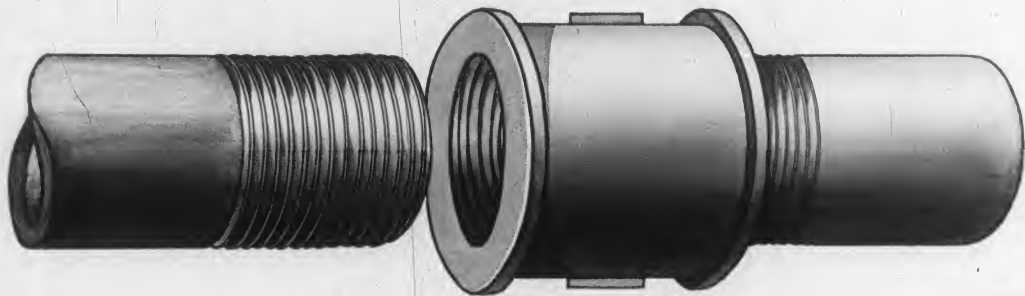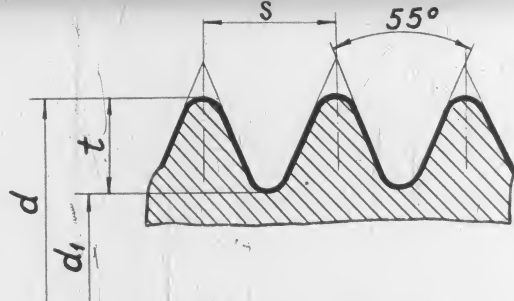


Трубные резьбы в отличие от метрических имеют угол профиля- 55° с закруглёнными впадинами и выступами. Эти резьбы применяются для соединения труб.

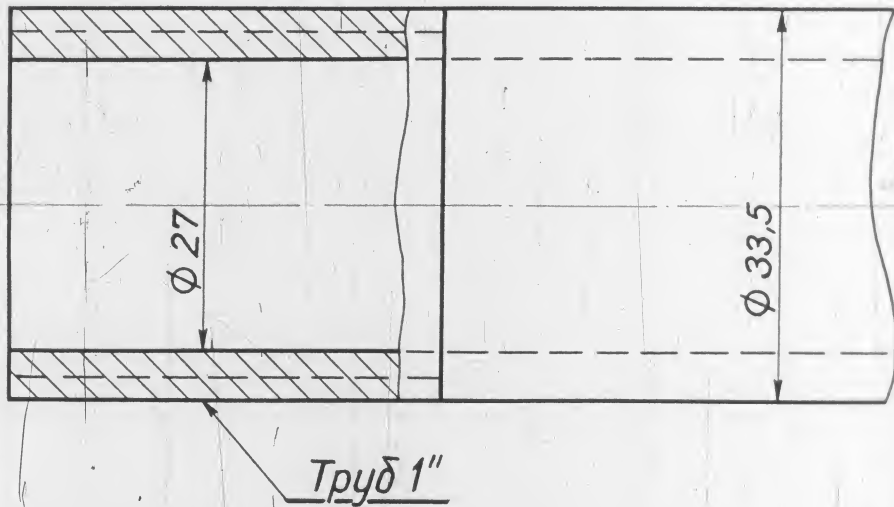


При обозначении трубных цилиндрических резьб на чертежах сначала наносят буквенные обозначения: „Труб“, а затем условный размер в дюймах. Например, Труб 1".

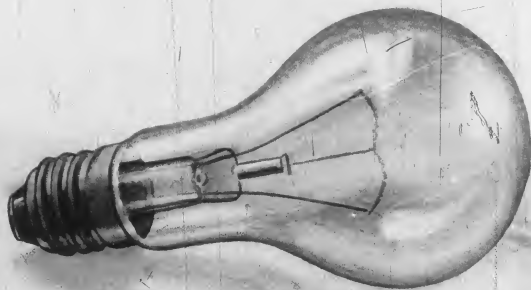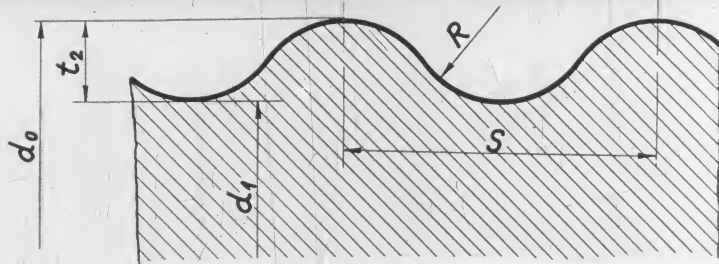



Профиль круглой резьбы образуется кривой, полученной в результате сопряжения двух дуг одинакового радиуса. Эта резьба имеет ограниченное применение (цоколи, патроны электрических ламп и некоторые другие детали).

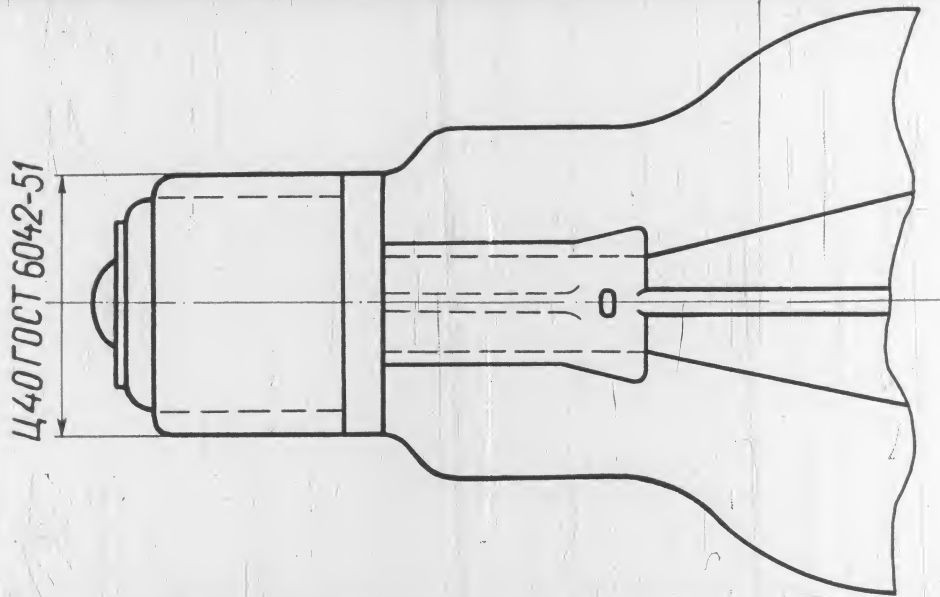


На чертежах при обозначении резьб ограниченного применения и специального назначения даётся условное обозначение типа резьб, номинальный размер и номер стандарта. Например, Ц40 ГОСТ 6042-51 (Ц—цокольная).

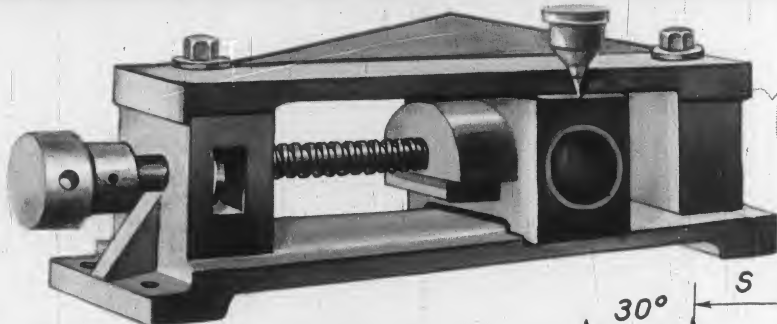



Подшипник натяжного ролика
транспортёра

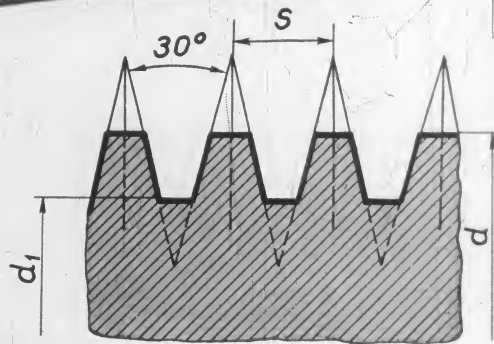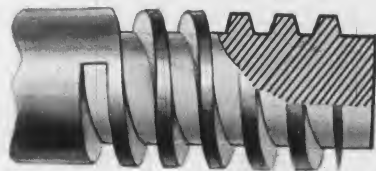


Трапецидальная резьба используется для передачи движения вдоль оси винта. Она имеет угол профиля $= 30^\circ$.

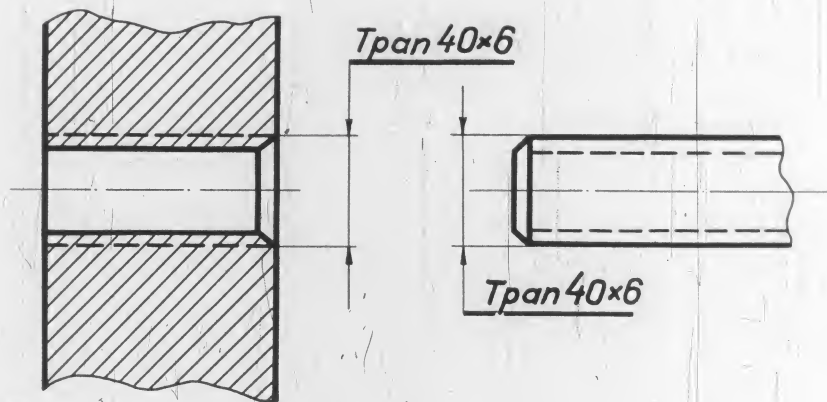



На чертежах трапецидальная резьба обозначается первыми буквами слова „трапецидальная“ — „Трап“. Справа указывается наружный диаметр и шаг. Например: Трап 40x6.

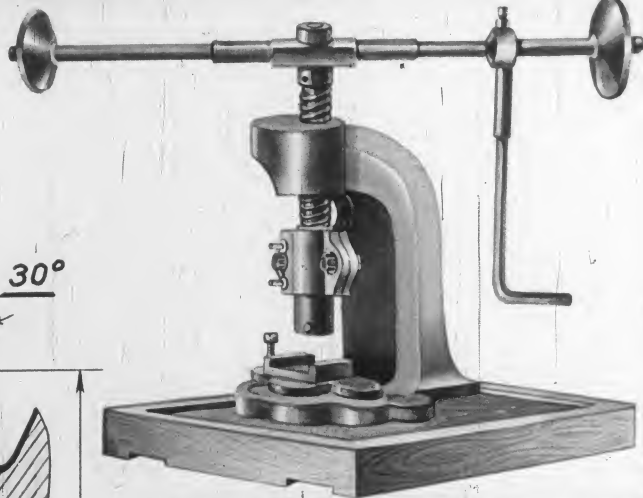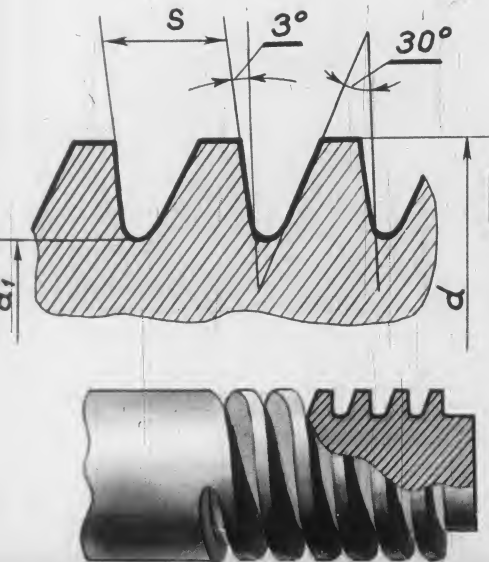

Упорную резьбу применяют в тех случаях, когда передача движения производится винтом, испытывающим значительную силовую нагрузку, действующую в одном направлении.

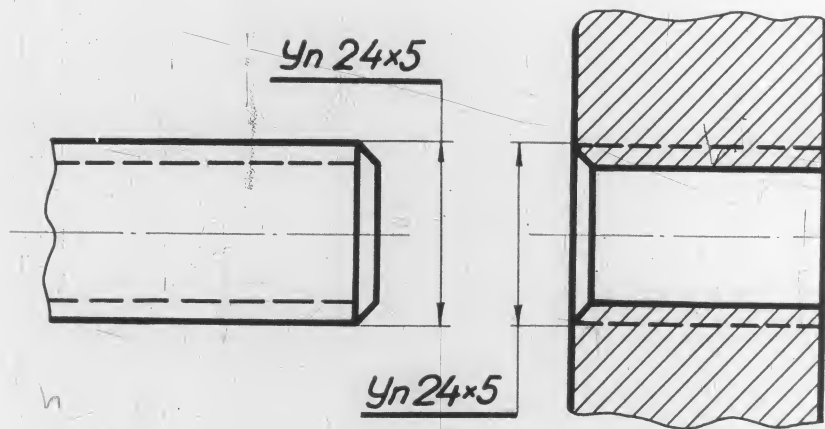


Упорная резьба обозначается на чертежах буквами „Уп“, за которыми следуют размеры наружного диаметра и шага. Например, Уп 24x5.

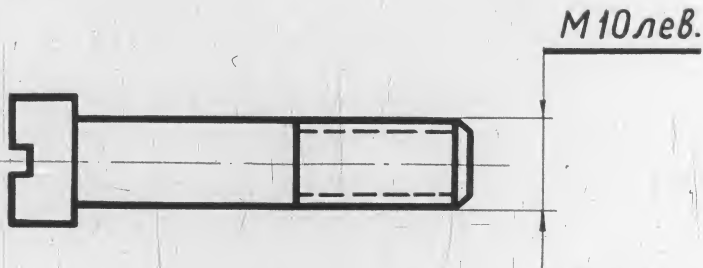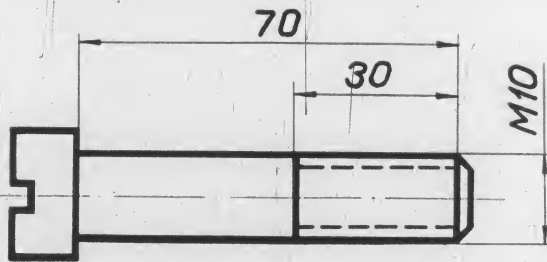


Все разобранные резьбы могут быть правыми и левыми. Левая резьба на чертежах отмечается надписью „лев“ после обозначения резьбы. Например, M10лев.



Резьбы могут быть однозаходными и многозаходными. Для определения числа ходов винта нужно посмотреть на его торцевую поверхность и сосчитать количество ниток. На данном винте три нитки: 1, 2, 3. Значит, винт трёхходовой.

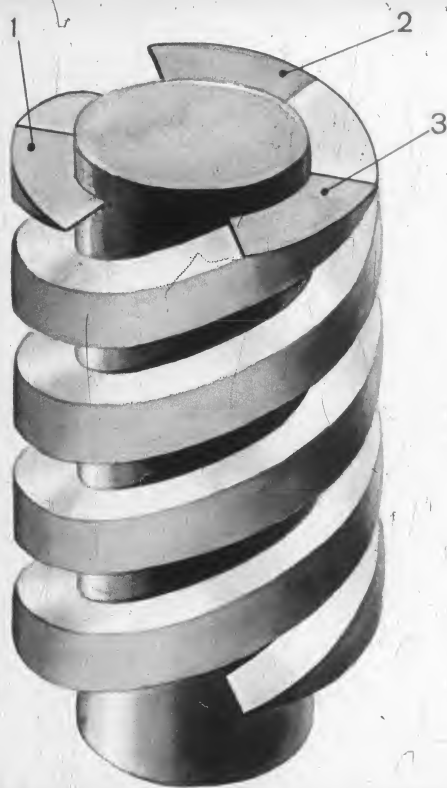

Уп 90х(3х12)

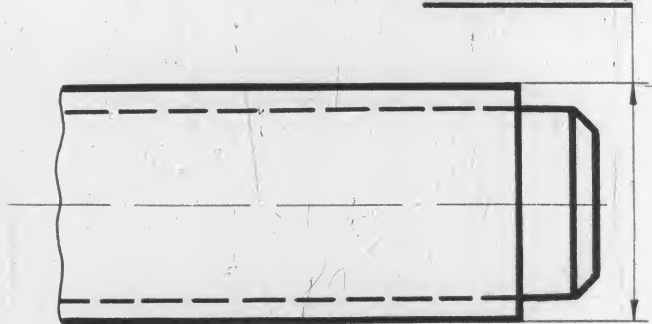


При обозначении многозаходных резьб сначала пишут обозначение типа резьбы, наружный диаметр, а затем в скобках проставляют два числа. Первое указывает число заходов, второе — величину шага. Например, Уп 90х(3х12).

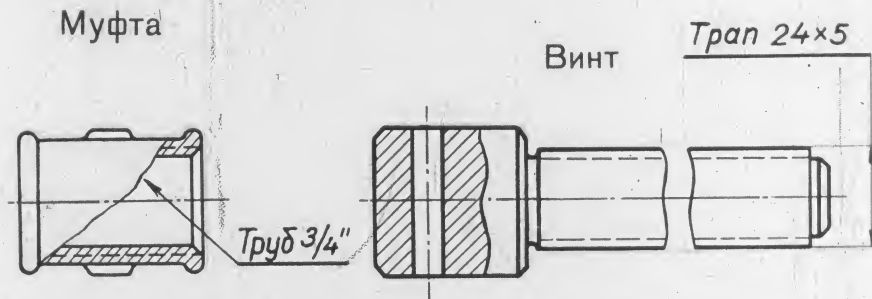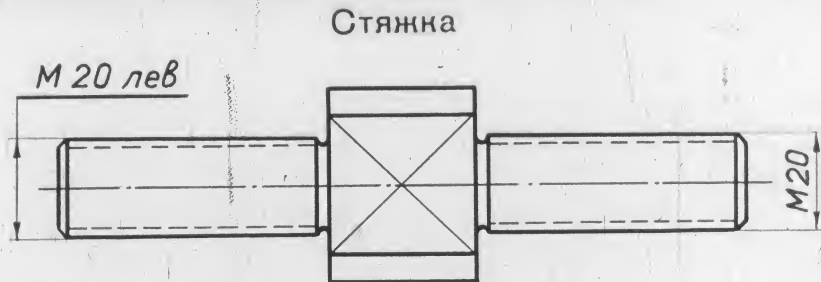

Обратите внимание, как нужно наносить размерные и выносные линии при обозначении резьбы на чертежах.



Тип и шаг резьбы проверяют по их основным параметрам. Так проверяют шаг резьбы и угол профиля резьбовым шаблоном. Но, зная тип, шаг и наружный диаметр резьбы, можно определить её размеры по таблицам.

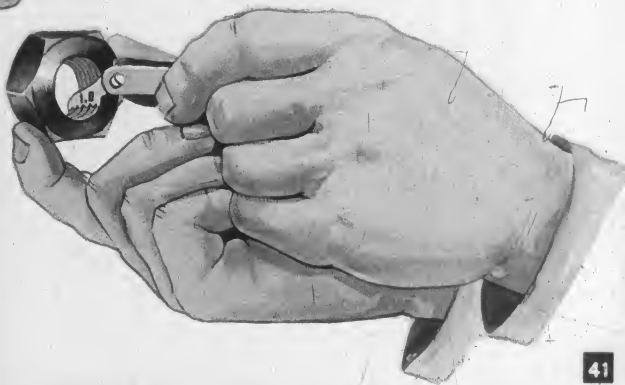

Конец

Автор В. Г. Машинистов
Консультант Я. В. Владимиров
Художник-оформитель Г. Г. Рожковский
Редактор Л. Б. Книжникова

Д-393-65

Студия „Диафильм“, 1965 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Чёрно-белый 0-20